

高低壓電力設備改善紀錄總表

用電場所名稱	交通部民用航空局金門航空站			填表日期	115年08月04日	
用電場所負責人	交通部民用航空局金門航空站主任			改善期間	115年08月04日	
用電地址	金門縣金湖鎮機場路1、2、3號			改善方式	☒ 停電檢測 ☐ 非停電檢測	
通訊地址	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷18弄12號			責任分界點	Z0754 BE7030	
供電方式及電壓	3Φ 3 W 11.4 KV			電	22-66-0482-111	
用電設備容量	動力：2395.1 HP，電熱：85.5 KW，電燈：647.45 KVA，其他：					
專任電氣技術人員	侯振豐		執照號碼	金產電技中字第AA500008-4號		契約容量
用電設備檢驗維護業名稱	閩安科技股份有限公司		1200 KW			
附件	件及	檢測項目	序次	數量	量評判	結果說明
附件(一)	A表：高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表		頁次：1	序：1	G	本次未施作此項目
附件(二)	B表：高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表		頁次：1	序：1		本次未施作此項目
附件(三)	C表：高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表		頁次：1	序：1		本次未施作此項目
附件(四)	D表：保護電驛檢測紀錄表		頁次：1	序：1		本次未施作此項目
附件(五)	E表：低壓設備檢測紀錄表		頁次：1	序：1		本次未施作此項目
附件(六)	F表：熱顯影檢測紀錄表		頁次：1	序：1		本次施作停電檢測

1. 2F配電室SC#3 PANEL半套型電容器(40KVAR)燒損*12，已先汰換2組電容器進行補償，其餘待經費核准再行更換。

2. 宿舍VCB5 PANEL控制迴路異常，無法使用盤面開關遙控投入，已檢修改善。

3. 宿舍AUX5 PANEL匯流排支持礙子絕緣劣化(14cm)*9，已更換新品。

4. MOF PANEL盤內線路未使用線路支架固定，已增設線路支架固定。

註1:評判結果:G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第15條規範。

註2:停電檢測應填A至E表，非停電檢測應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。

註3:總表應填一式二份，一份由用戶保存，一份由檢測單位保存。總表及A至F附表用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少二份，檢測時應隨時查驗之。

註4:填寫責任分界點時，應註明受電箱、受電母線或接線匣等設備編號；特高壓用戶應註明架空線引接或地下電纜引接之設備編號。

用電場所負責人簽章