「金門航空站安全管理系統(SMS)」

109 年度安全工作小組安全危害通案件通報及風險降低策略彙整表

編號	風險因子內容	危害後果	現有預防措施	進一步風險降低策略	負責單位/完成
			與風險值	與風險值	日
KNH-2020	經場面巡查於9號機	該類型 FOD 易隨強風	1. 本場施工廠商於場內施工	1. 本站建置109年場內FOD	1. 航務組/109 年 6
-0034	坪後方靠N滑行道草	移至本場航機操作區	安全講習時宣導 FOD 防治之	資料分析統計,並利用該定	月 15 日舉辦空側
	區發現大型塑膠封膜	若不慎由航機引擎吸	重要性,並請各施工負責人	期性統計找出大部分場內	作業相關單位聯合
	FOD。經場面巡查發現	入,恐造成航空器停機	確實監督其部屬注意,並於	FOD 之肇因。	FOD 清除活動。
	飛特立棚廠因施工圍	檢修。	每次進場施工完成後確實執		2. 飛特立航空/109
			行施工區域 FOD 清除作業。	2. 飛特立棚廠已近完工階	年6月15日。
	籬拆除但棚廠內部尚			段,週邊施工圍籬已先行拆	3. 消防班/109 年 6
	有工項施工中,部分垃		2. 航機操作區內之 FOD 危	除但內部仍有部分工程施	月 15 日。
	圾袋、滅火器塑膠封膜		害,由塔台或其他場內單位	作,請飛特立航空督促施工	4. 航務組/109 年
	廢棄物可能因東北風		發現後通報航務組移除。	廠商確實清理廢棄物,並設	6月15日。
	旺盛吹至場面。另日前			置有蓋垃圾桶,以免垃圾隨	
	廠商至消防班辦理消			風飄散。	
	防車維修之塑膠封膜			3. 消防班車庫廠商維護保	
	廢棄物亦有可能吹至			養後之封膜、塑膠油桶等物	
				品,務必督促廠商確實回	
	場面。			收,並列入驗收查驗項目。	
				4. 請空側作業單位要求廠	
				商確實回收施工後回收工	
				作,航務組於執行每日 FOD	
				巡檢時加強督察。	

風險指數:2C

容忍度等級:可容忍區

風險指數:2E

容忍度等級:可接受區

安全辨公室提案成立:

日期:109年5月22日

安全工作小組討論完成:

日期:109年5月29日

安全委員會通過:

日期:109年6月11日

109 年第 2 次安全工作小組會議結論:建議移請 109 年第 1 次安全委員會評估審議。

109 年第 1 次安全委員會會議決議: 待檢視本站空側 FOD 資料分析統計第 3 季季度後,確認該類塑膠封膜及大型包裝 FOD 減少後再行解除列管。







