金門航空站 108 年安全工作小組變動管理專案 - 停機坪置換伸縮縫(含道面崩角修補等)工程案

編號: KMA-CE108-A02

專案名稱:停機坪置換伸縮縫(含道面崩角修補等)工程

評估日期: 108年12月20日

專案說明:

金門尚義機場位於金門島中央南側海岸,屬乙等航空站,每年服務之旅運人數約240餘萬人次,為金門往返台灣旅運樞紐。金門航空站停機坪於84年建置,歷經長年使用,道面已出現伸縮縫老化破損現象及部分板塊交界處有崩角情形發生,為避免水分滲入底層破壞底層乘載力,進而造成航機滑行或停等時產生應力,危及上方版塊破損,導致發生FOD情形,另外,伸縮縫長期經車輛壓載後,容易因差異沉陷造成高低不平之問題,影響使用之安全性及舒適性。故需進行置換伸縮縫及道面崩角等修補工作,以提升本場飛航安全及營運效能。

本案於金門尚義機場停機坪多處混凝土剛性道面。故伸縮縫及收縮縫品質好壞為本案之重點。剛性道面崩角修補及裂縫修補施工前調查以噴漆標劃,以利施工廠商確實修復。

本工程案自 109 年 2 月 3 日開工,預定完工日期為 109 年 8 月 22 日,總工期 200 日曆天,除管線及排水孔蓋改善工程及登機廊藝術意象端景牆工程,本工程 1~9 號停機坪將以分區施工,以保留部分機場停機坪使用功能,其 1 到 2 個停機坪為一個施工單元,一個單元完成後下一單元方可施作,大部份工程需配合在夜間施工,以降低工程施工對機場營運之干擾,為順利推動本項工程實有賴各單位密切配


合。本工程主要之工程項目內容如下:

- 1. 停機坪伸縮縫置換工程
- 2. 混凝土道面裂縫修補工程。
- 3. 登機廊藝術意象端景牆工程。
- 4. 其他相關設施(孔蓋及排水溝蓋等更新)。

為確保機場跑道施工期間航空器運作之安全,本專案以2個構面 共計4安全危害風險進行評估,期以減少施工過程中造成機場運作影響,提升本機場飛航安全水準。工程施作位置圖如下圖所示。



工程位置圖

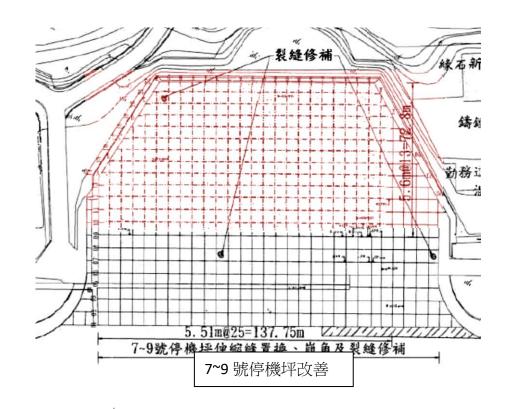


工程改善項目:

- 1. #1~9 號停機坪伸縮縫置換、崩角及裂縫修補。
- 2. 臨 6 號停機坪至消防班前勤務道路改善。
- 3. 臨航廈之水溝蓋板改善。
- 4. #1 號停機坪貨運站前斜坡道地坪及#3 停機坪登機門旁地坪改善。
- 5. #6 號停機坪登機廊道端景強改善。
- 6. A 棟小三通地坪改善。
- 7. B 棟環氧樹脂地坪改善。
- 8. 緣石新增黃黑警示線。
- 9. 爬竿及引體向上單槓改善。
- 10. 全區標線修復
- 11. 既有構造物打除混凝土復舊。

圖例表

圓示	說明
▶ ——	崩角修補
O ÉMBRICADA	伸縮縫置換
	混凝土路面改善
	裂縫填縫

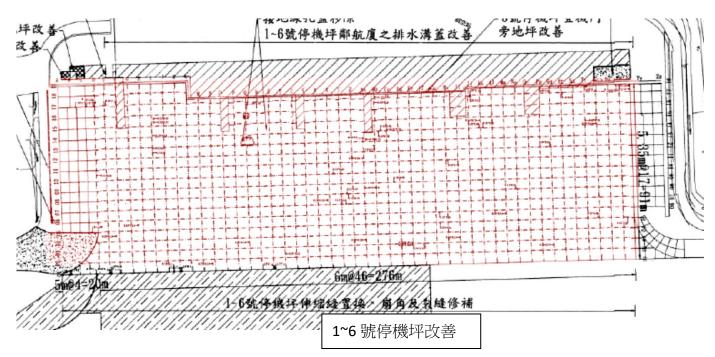

壹、機場運作安全危害風險構面:

編號	風險因子內容施工作業產生之	危害後果 導致勤務道路	現有預防措施 與風險值 1. 禁止於施工現場任意丟	進一步風險降低策略 與風險值 1. 施工期間為確保當日施工結束	負責單位/完成 日 監造單位(鹿島)、
KMA- CE108- A02-01	FOD °	及周邊道路因 FOD 造成車輛 及人員安全問 題。	棄便當及罐裝飲料,使 用完畢之餐盒瓶罐需置 入不易飛散之密封容器 內。 2. 施工材料集中放置,輕 質物體依規定捆綁。	前,現場及周遭區域未遺留 FOD,監造及施工單位於每日施 工作業結束前1小時,實施場 面巡視及自我督察,會同當日 值班航務員檢視後,並與各單 位確認無誤後,監造及施工單 位始可離場。	施工廠商(柏潔)、 業務組、航務組/ 每施工日(空側區 域施工期間)
				 進出場前後,監造及施工單位 清點機具數量,確認無誤後再 行離場。 施工及監造單位於施工期間內 加強 FOD 檢測,杜絕 FOD 飛散。 於當日完工後應填妥完工檢查 	監造單位(鹿島)、 施工廠商(柏潔)/ 每施工日 監造單位(鹿島)、 施工廠商(柏潔)/ 每施工日
			風險指數:3C 容忍度等級:可容忍區	4. 於當口元工俊應填安元工檢查表,並送交航務組場面席檢視,場面席確認相關作業執行完畢,核章備查後,監造及施工單位始可離場。 風險指數:2D 容忍度等級:可接受區	
,	室提案成立: 109年 1月 10	- •	L 全工作小組討論完成: 期: 109年1月15日	安全委員會通過: 日期: 年 月 日	

編號 KMA- CE108- A02-02	風險因子內容 施工期間,施工作業人 員、車輛、機具誤入跑 滑道地帶內	危害後果 造成運作中航機或工 程施工人員機具損傷 事件	現有與於不作工具通聯於電,程數學施場工,進施有關場際的人民,,是一個人民,但一個人民,但一個人人,但一個人人,但一個人人,但一個人,但一個人,但一個人人,但一個人人,但一個人,但一個	進一步風險隆值 1. 於 EMS 作 EMS 在 EMS	負責單位/完成 日 監施統工工 監進工務組間) 監施工日(應相潔日) 監施工日(施祖潔日) 監施工日(應相期間) 監施工工 監施工工 監施工工 監施工工 監施工工 監施工工 監施工工 監施工
	室提案成立: 109年 1月10日		組討論完成: 年 1 月 15 日	安全委員會通過: 日期: 年 月	日

貳、施工安全危害風險構面:

編號 KMA- CE108- A02-03	風險因子內容 施工開挖中不慎造成 地下管線損壞。	1. 導致無法 2. 造成關源不	害後 以正施路而、害	2. 3. 4. 風容	現有風險情 本作機工空施話加施施資線施實輛施行機 類人類人類 一個人類 一個人類 一個人類 一個人類 一個人類 一個人類 一個人	1. 2. 3. 4.	一 對教安統 營具保 設施工 施期制時 險忍 全步與工」動戶 施好。 警作圍 廠接有向 :級 降值 舞使管報 具機、 蒜員 於航現務 D 可 過	里用严格 駕具 禁進 場為常通 接勤施系 駛定 止入 施組事報 受前工 應期 非施 工管件。 區	負責單位/完成 日 監工工工 監工工工 監工工工 監工工工 監工工工 監工工工 電過高(柏潔)/ 每 監工工工 電高(柏潔)/ 監工工 電商(柏潔)/ 監工工 電商(柏潔)/ 監工工 電商(柏潔)/ 監工工 電商(柏潔)/ 。 、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
安全辦公室提案成立: 安全工作小 日期: 109年 1月 10日 日期: 109						期:年	月	日	

編號	風險因子內容	危	害後果		現有預防措施 與風險值	進	一步風險降低策略 與風險值	負責單位/完成 日
KMA- CE108- A02-04	臨時護欄設置不當或缺損 (如標線畫製或阻絕設施)。	輛 影響 影響 人 衝壞) 3. 導致	延後開放通	2. 3.	施施護作持設建造各提臨絕圖位書數指度高備色光當。工確時工置位量詳現以記解如警維 檢索 大雄時工置位量詳現以記錄 的 大		對前工系每確 時,請於 時, 時 所 時 所 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時	監造單位(應相潔)/ 每施海 造工工工 單廠 的 一位商(相關) 》/ 一些一个 是一位商(相關) 。 》/ 一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是一个 是
安全辦公室提案成立: 安全工作小日期: 109年 1月 10日 日期: 109年 1月 10日 日期: 109日						全委員會通過: 明: 年 月	日	